



ADRESSE

43230 Chavaniac –Lafayette

ID Unique

77379

ETARE N°

S.067.0016

TYPE


Château- monument historique

Y

GROUPEMENT

OUEST

CHÂTEAU DE CHAVANIAC- LAFAYETTE

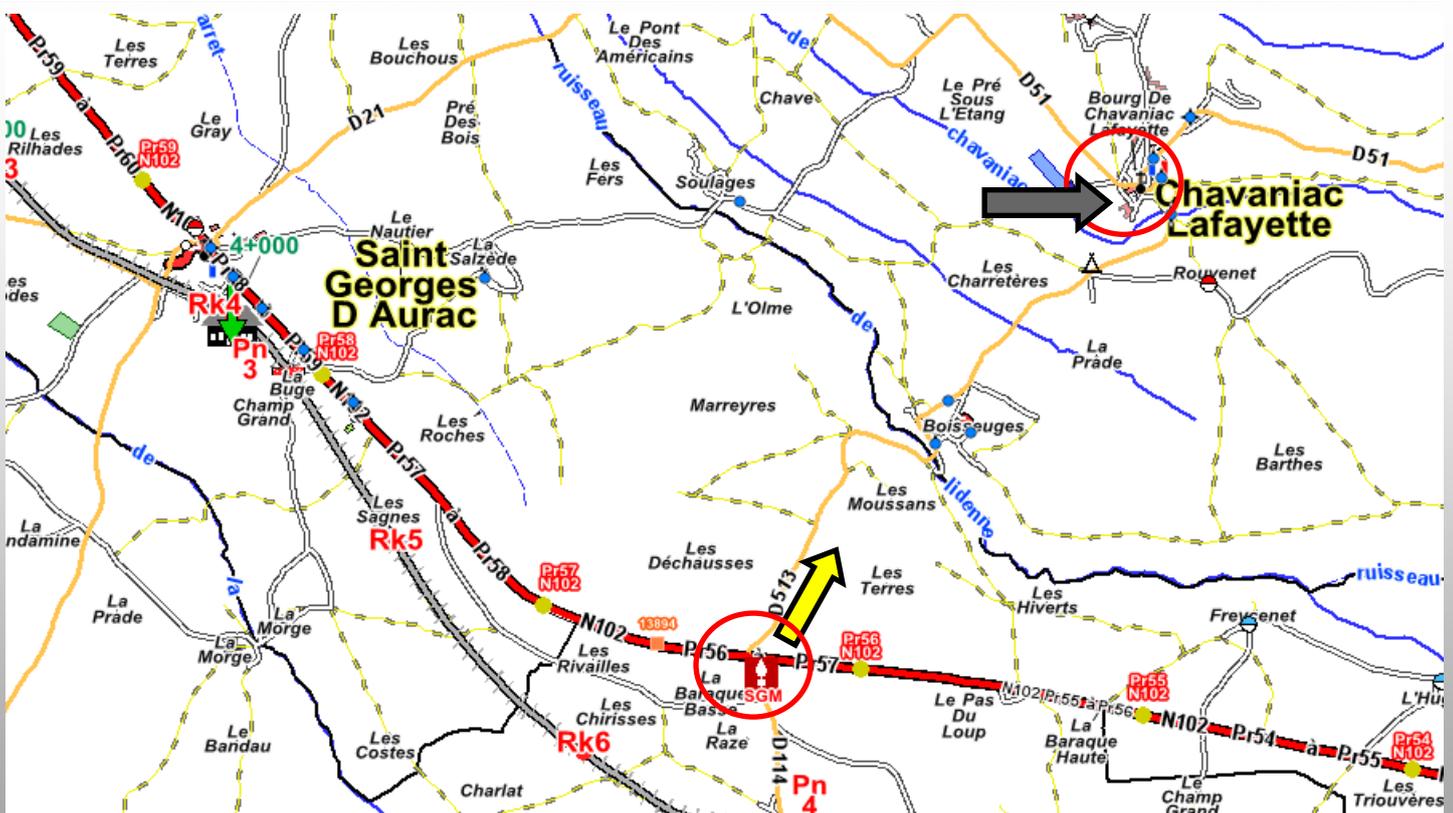

Mis à jour par le service prévision SDIS43 le 18/02/2021
 ETARE certifié conforme, sous réserves de modifications internes effectuées
 sur le site ,non transmises au SDIS43





200 m
PI 100 65 m3/h

200 m
PI 100 50 m3/h

0 22,5 45 67,5 90 m

Bourg De
Chavanliac
Lafayette

Mairie

Eglise

Misee Salle
D'exposition
Culturelle

Château De
Chavanliac
Lafayette

Accueil

200 m
Reserve incendie



Ruisseau
de
Chavanliac

Ruisseau
de
Chavanliac


Ruisseau
de
Chavanliac


D51

D537

D513

D9

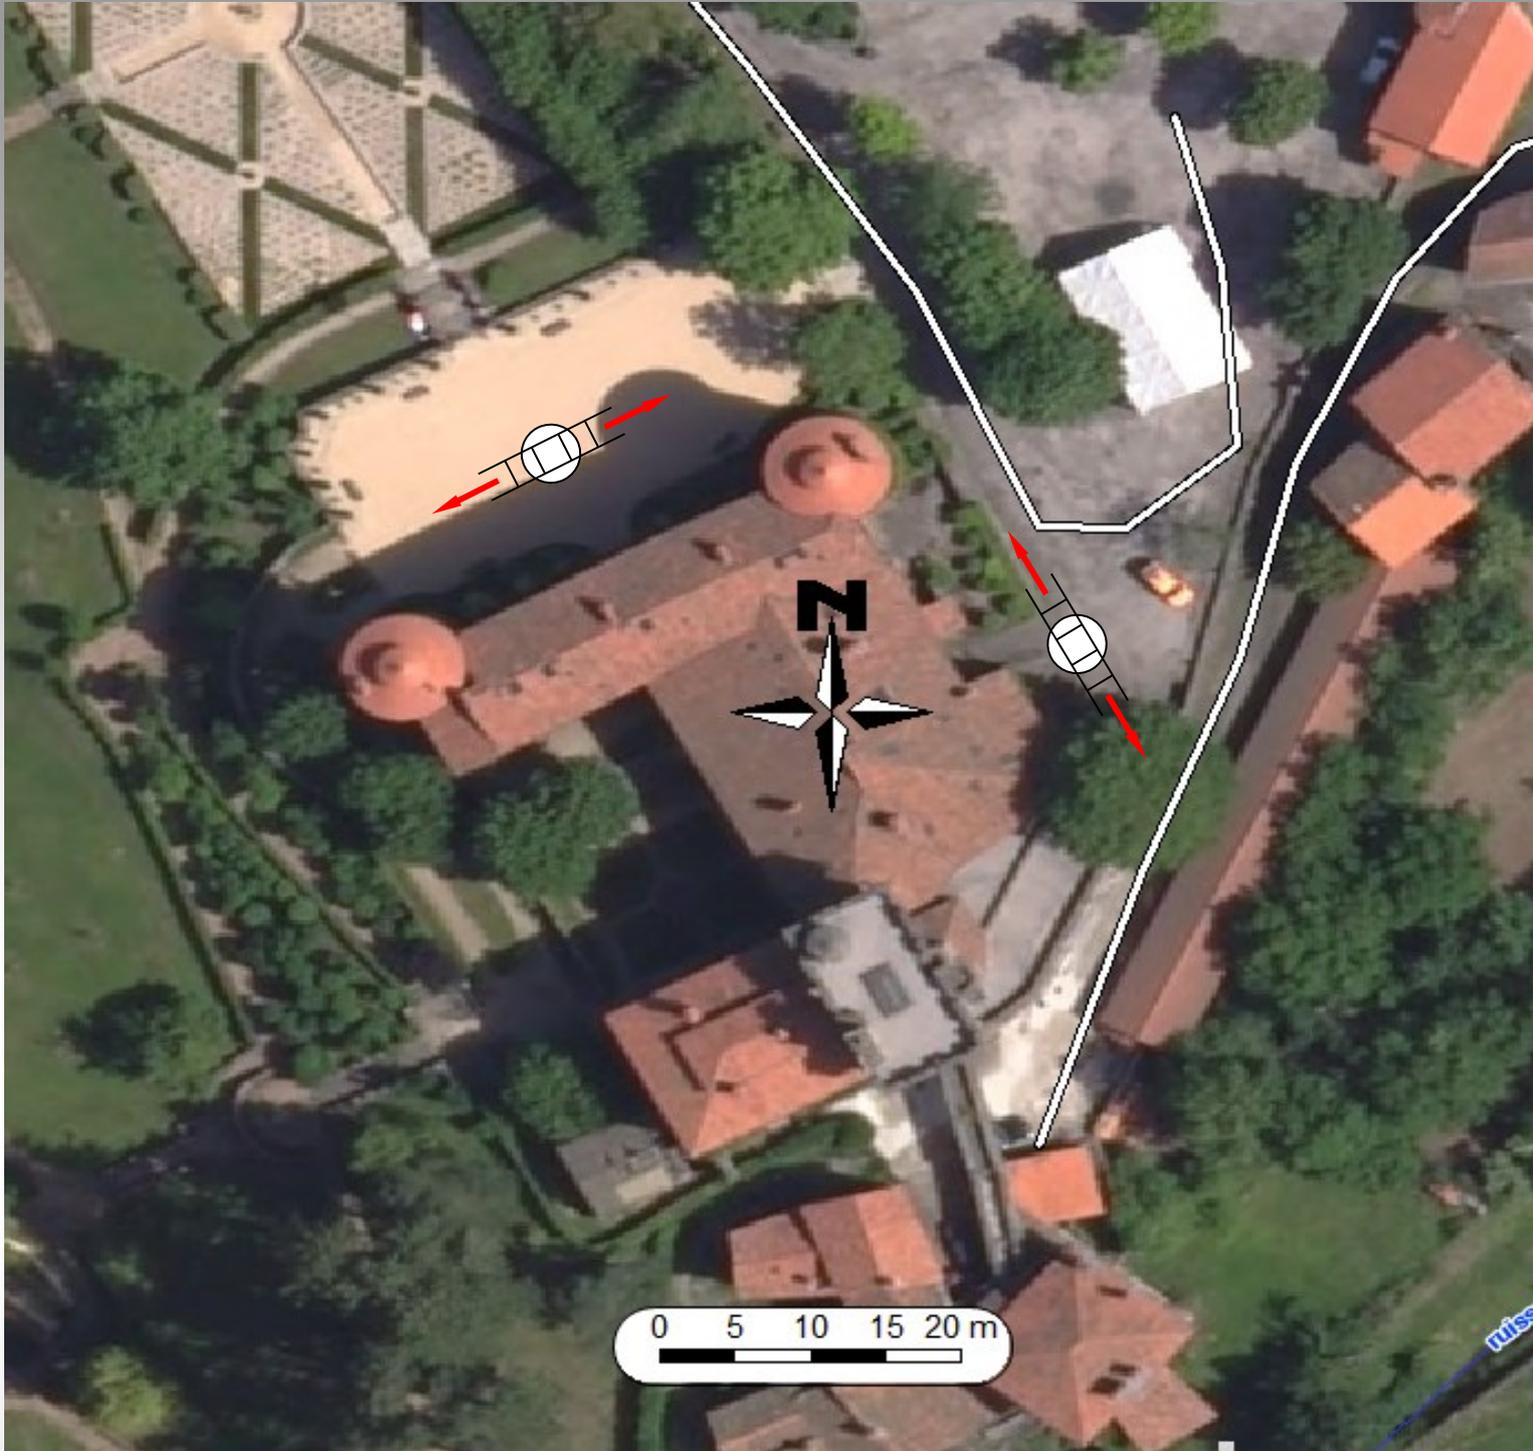

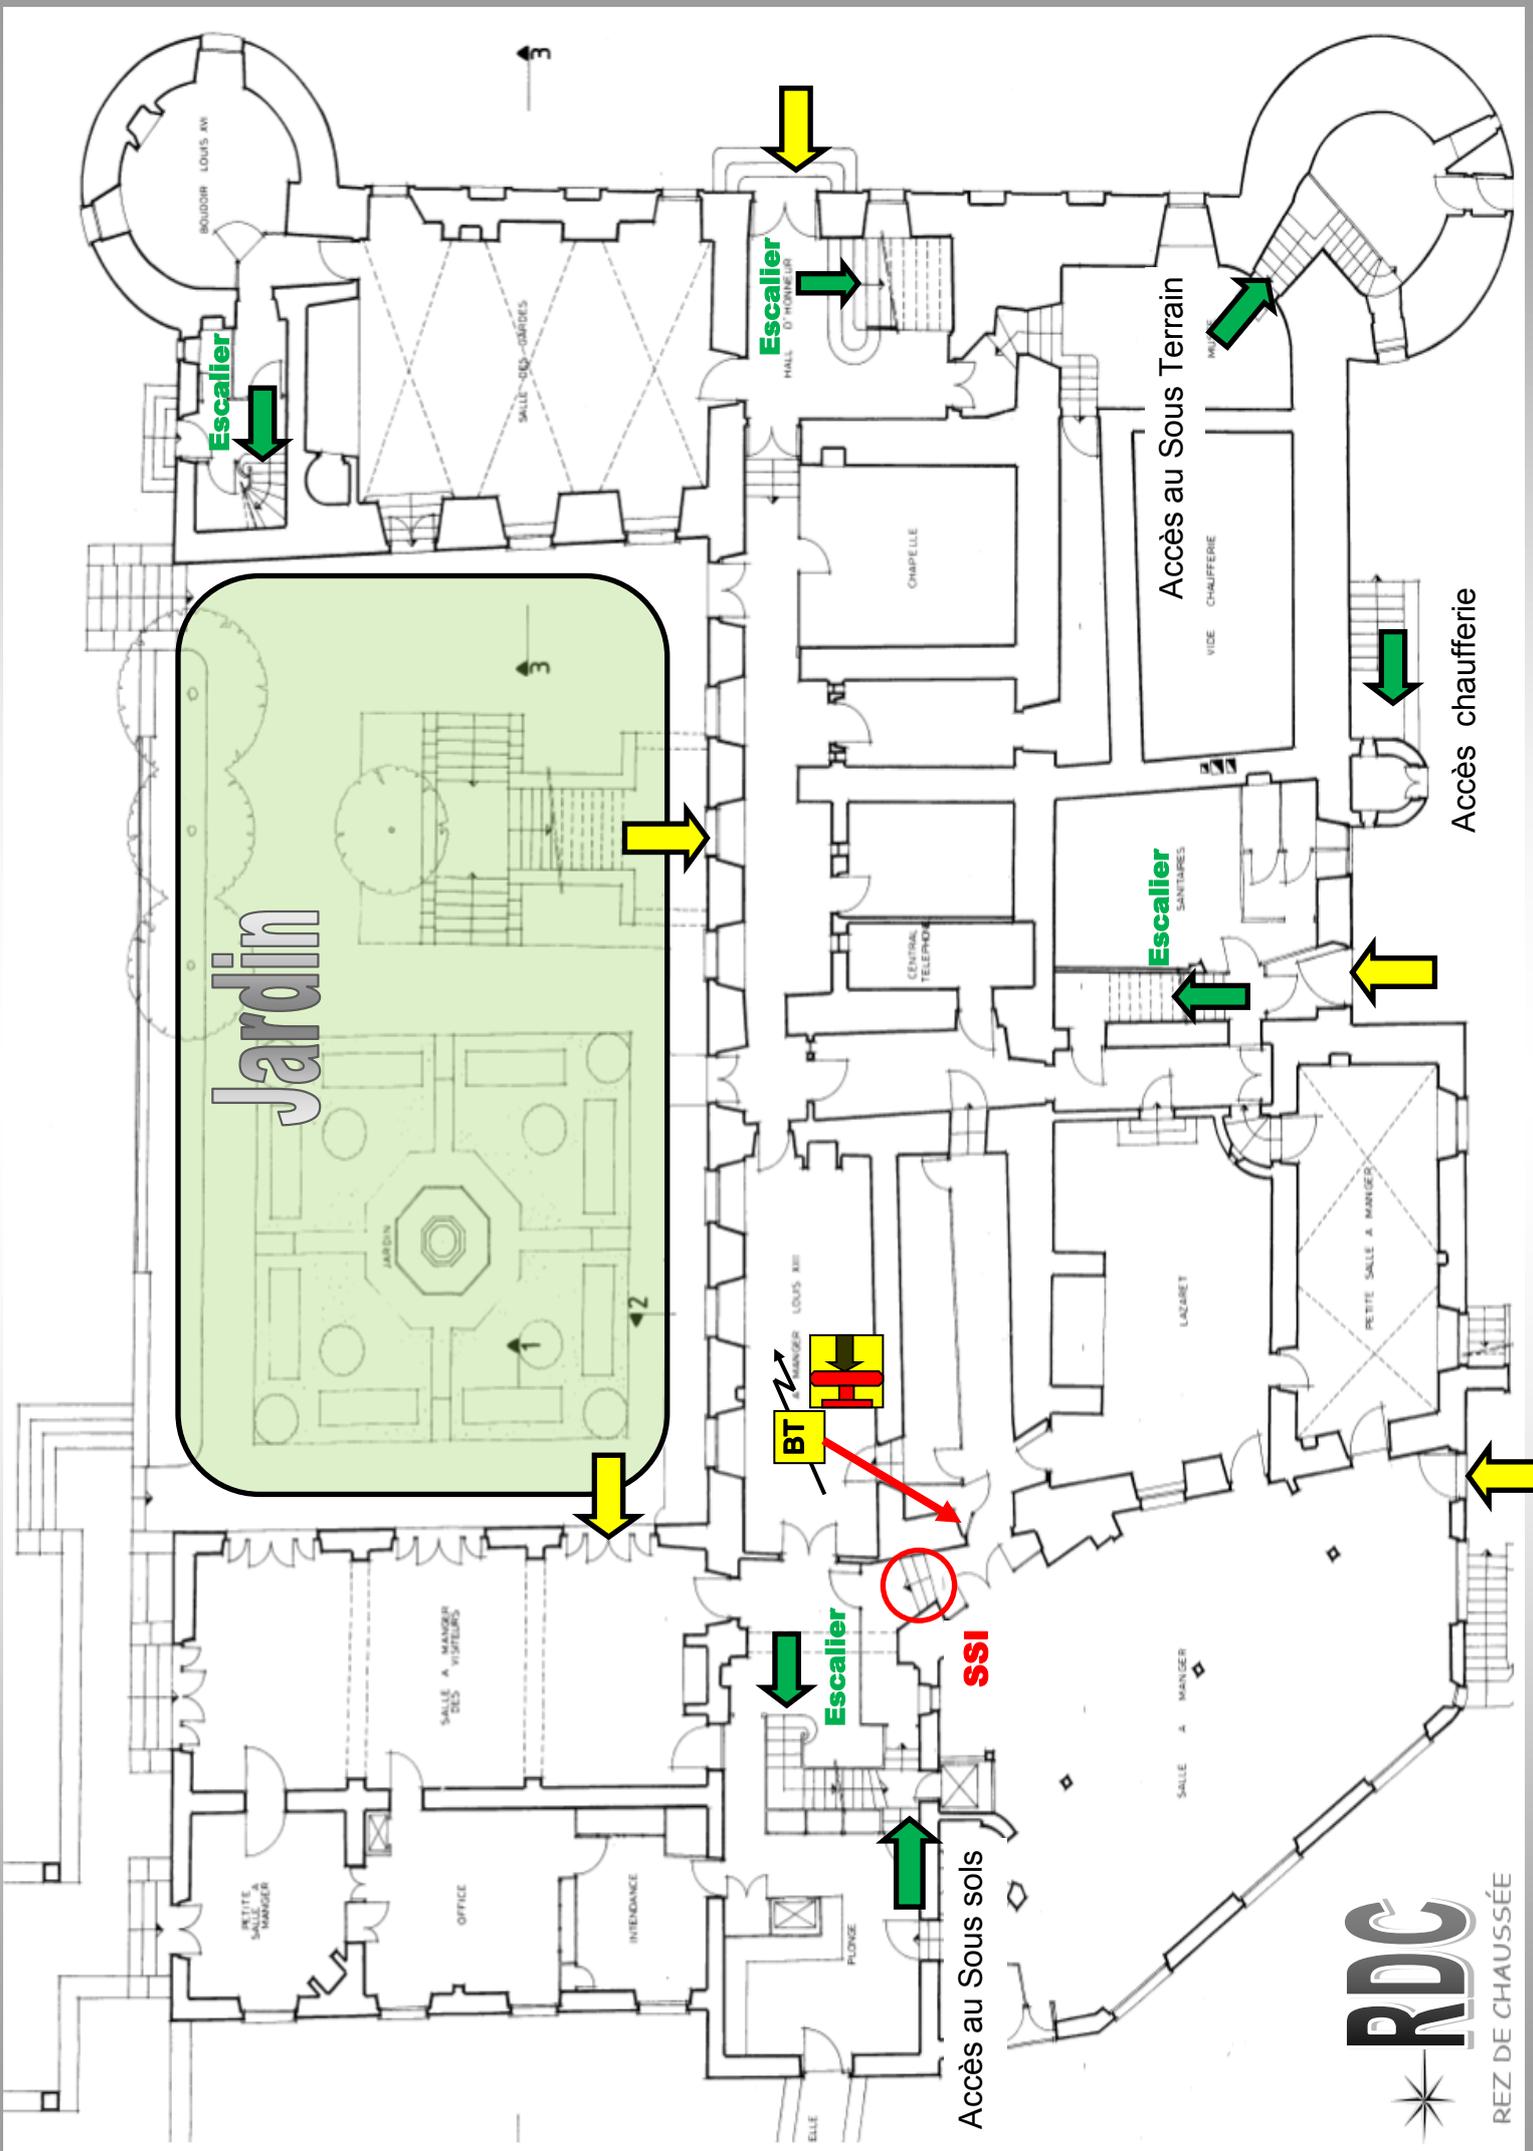

Jardin

Escalier

Escalier

Escalier

Escalier

Accès au Sous sols

Accès au Sous Terrain

Accès chaufferie

SSI

BT

H

RDC

REZ DE CHAUSSEE

BOULEVARD LOUIS XV

SALLE DES GARDÉS

HALL D'HONNEUR

CHAMBELLE

VIDE CHAUFFERIE

EDUCATION TELEPHONE

ESCALIER SAINTEBARBE

LACRIBET

PETITE SALLE A MANGER

LOUIS XIV

SALLE A MANGER DES VISITEURS

SALLE A MANGER


OFFICE

INTENDANCE


FLORISE

SALLE A MANGER

ELLE

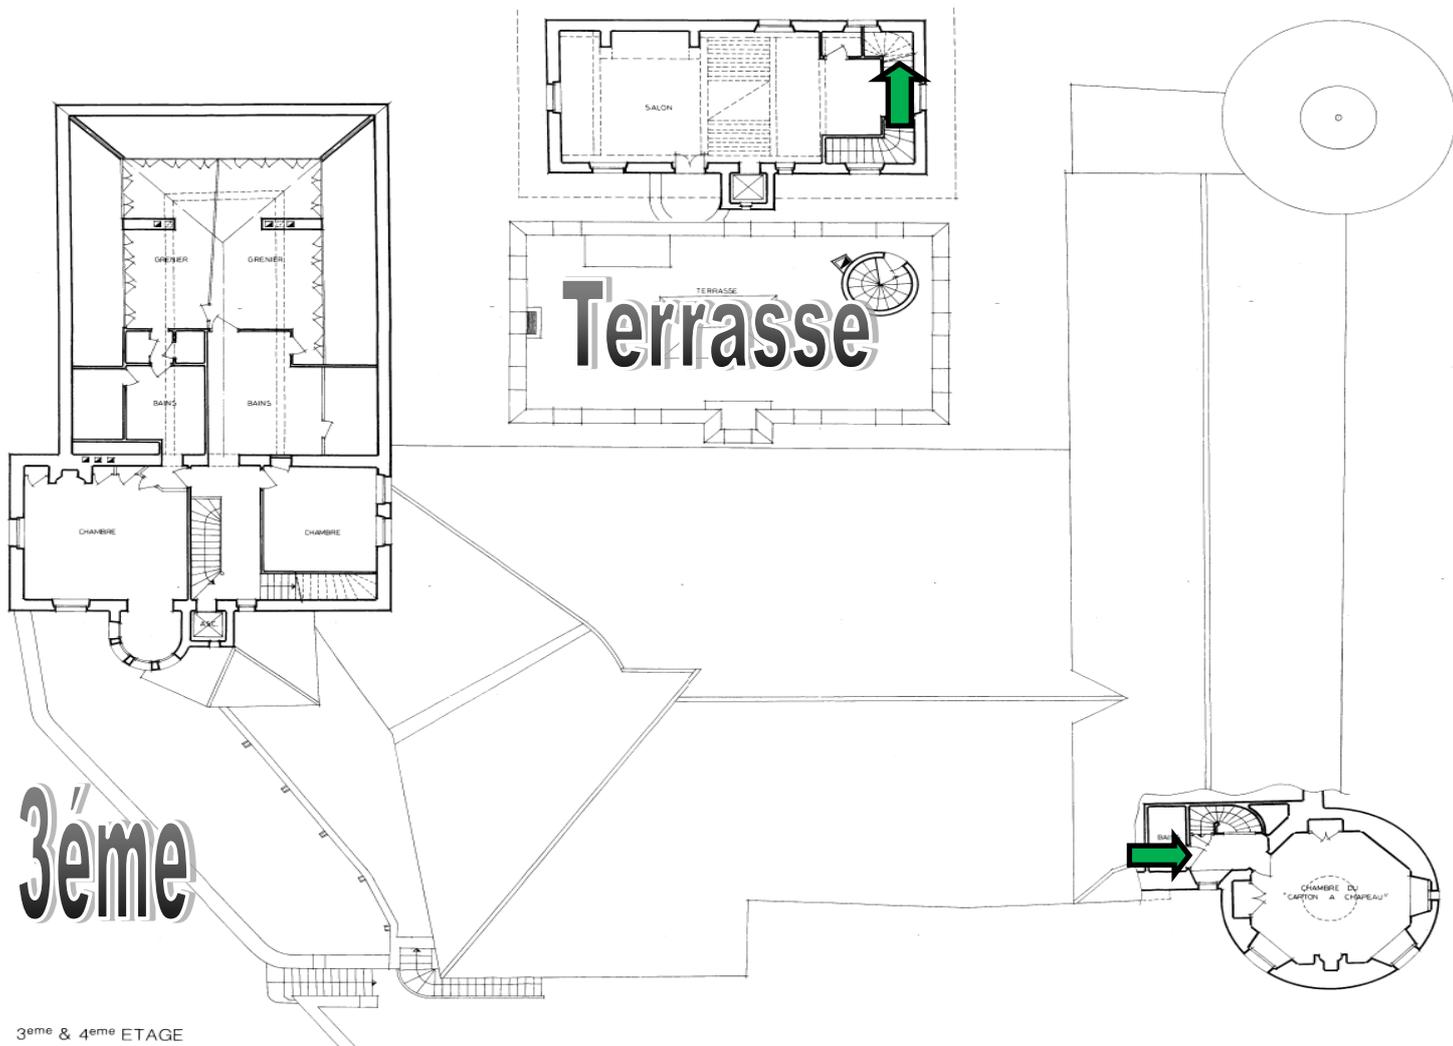

Façade Est

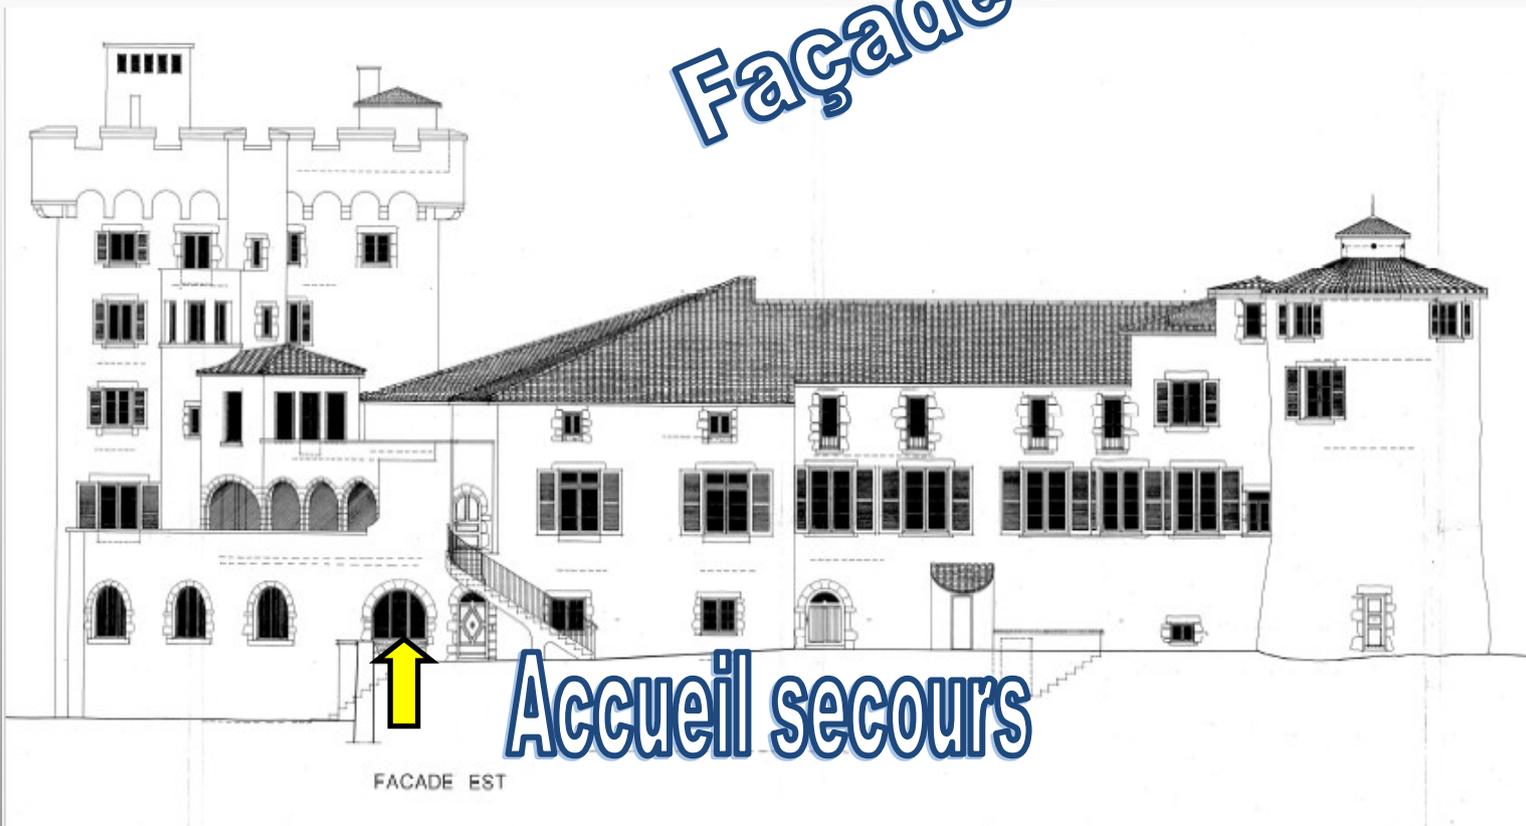

FICHE COS



LES RISQUES

1er Départ



Risque incendie très important pas d'isolement interne structure bâtementaire vétuste escalier bois ,stockage anarchique dans la partie privée



Risque de panique ,en période d'ouverture au public de l'établissement .Cheminement long et difficile possibilité de public égaré dans la partie visitable

- 2 FPT
- 1 EPS
- 1 VSAV
- 1 CDG



Propriétaire :

Conseil Départemental

Jour ouvrés

04.71.07.43.43

Sur site

04.71.77.50.32

Astreinte permanence

01.53.88.20.82

CONDUITES A TENIR

• Se présenter au niveau de l'accueil .Prendre connaissance des infos délivrées au SSI .

Reconnaissance cubique. Attention cheminements étroits et difficiles pour binômes à l'intérieur

Prévoir alimentation des engins sur réserve incendie (200 m)

Coupure des fluides (elec au TGBT) pas de gaz ; Coupure eau sur VP à l'entrée du parc sous dalle béton

DIVERS

La partie privative est en très mauvais état ,il existe du stockage divers dans de nombreux locaux . Par contre la Toiture est refaite en bon état.

Les cages d'escalier en bois non encloisonnées peuvent être source de propagation dans les étages

La détection n'est pas généralisée ,il n'y a pas de report d'alarme , seul existe un report sur l'alarme anti intrusion.